

PAR COURRIEL

Le 9 juin 2023

DEMANDEUR

N/Réf. : 202305-48

Objet : Demande d'accès à l'information

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 15 mai 2023.

La recherche a permis de repérer des documents concernant votre demande qui vous sont accessibles en partie.

À la réception des documents, vous remarquerez que nous avons soustrait des renseignements, comme le permet l'article 14 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1). En effet, nous avons retranché les renseignements confidentiels au sens des articles 53 et 54 de cette loi.

Par ailleurs, comme nous le permet l'article 14 de la Loi sur l'accès, nous ne vous transmettons pas un document dont les renseignements non accessibles en forment la substance, lequel est visé par l'article 37 de cette loi.

De plus, veuillez prendre note des considérations suivantes émises par la direction nous ayant transmis le document :

- le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ne peut garantir l'exactitude des informations indiquées dans ce document;
- le rapport d'inspection et les notes de calcul ne sont pas le résultat final d'une évaluation, mais bien un document de travail pouvant être interprété de différentes façons;

... 2

- ce rapport ne peut être utilisé dans son état actuel; une nouvelle validation de l'état général de la structure serait nécessaire.

Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La responsable de l'accès à l'information,

Original signé par

Matilde Thérroux-Lemay

p. j. 3

1. LOCALISATION

N° INSPECTION : 41-4511 N° DE L'U. G. : 41
(INSCRIT SUR UNE POUTRE DE RIVE)
N° DOSSIER (DCO) : H041-048 N° PONT (U.G.) : 63
LATITUDE : LONGITUDE : G. P. S. : ☐
46°37'55" -73°32'41"
NOM DU COURS D'EAU : SANS BOUT RIV
UAF : 4151

2. INSPECTIONDATE : 2022-07-26

INSPECTEUR : 53-54 INSPECTEUR : 53-54
TITRE : 53-54 TITRE : 53-54
EMPLOYEUR : AG Conseil EMPLOYEUR : _____

TRANSPORT LOURD ☐ TRAFIC RÉGULIER ☐ ÉVALUATION URGENTE ☐
VILLÉGIATURE ☒ TRAFIC SPORADIQUE ☐ AUCUN TRAFIC ☐

REMARQUES : _____

- Présence d'un barrage de castor sous le pont
partiellement détruit

- Remplacer les chape-rives et les poteaux/garde-corps
avec peinture [M] et [F]

-RG - Pont trop proche de l'intersection pour respecter les critères
d'installation de la signalisation

LÉGENDE :
Annotations, ajouts et/ou
corrections post-inspection

Ingénieur-Inspecteur

N° permis : 53-54 - Original signé

Signature : _____

TOUTES LES DONNÉES SE RAPPORTANT AUX DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRES.

3. CONDITIONS GÉNÉRALES

	BOIS	ACIER	BÉTON	AUTRES	CONDITION GÉNÉRALE
SUPERSTRUCTURE	☐	☒	☐		<u>1</u>
PLANCHER	☒	☐	☐		<u>3</u>
UNITÉS DE FONDATION	☒	☐	☐		<u>2</u>

4. DONNÉES TECHNIQUES**PONT**

A - NOMBRE DE TRAVÉES : 1 D - LARGEUR CARROSSABLE : 4092
 B - LARGEUR HORS-TOUT : 4886 *E - OUVERTURE LIBRE : 12064
 C - LONGUEUR TOTALE : 13738

RIVIÈRE

F - LARGEUR (L.N.H.E.) : ±15000 H - LARGEUR SOUS LE PONT : 6257
 G - HAUTEUR LIBRE (E.A.) : 1610 I - VARIATION (L.N.H.E.) : +600
 (P/R À LA HAUTEUR LIBRE)

PROFONDEUR 0 - 500 ☒ 500 - 1500 ☐ + DE 1500 ☐

% DE RÉTRÉCISSEMENT : 20% (F - E) / F

L.N.H.E. : LIGNE NATURELLE DES HAUTES EAUX

E.A. : EAUX ACTUELLES

5. AFFICHAGE DE CAPACITÉ PORTANTEOUI ☒NON ☐

		RIVE GAUCHE	RIVE DROITE
CL3		<u>31</u>	<u>31</u>
CL2		<u>49</u>	<u>49</u>
CF3E		<u>52</u>	<u>52</u>
CFHN		<u>-</u>	
AUTRES			

Apportez une attention
particulière aux pictogrammes
au site du pont

CONFORME ☐☒PAR : M.F.F.P. ☐AUTRES ☐

REMARQUES : RS Position Inadéquade
OK!

* EN PRÉSENCE DE PILE : E = SOMMATION DE CHAQUE OUVERTURE LIBRE.

CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT À 5 : MÉDIOCRE)

LÉGENDE

P : PANNEAU PRÉSENT

A : PANNEAU ABSENT


E : PANNEAU ENDOMMAGÉ

NC : NON-CONFORME

I : INSTALLATION NON-CONFORME

V : VÉGÉTATION À ÉLAGUER

6. SIGNALISATION (Rive Gauche)

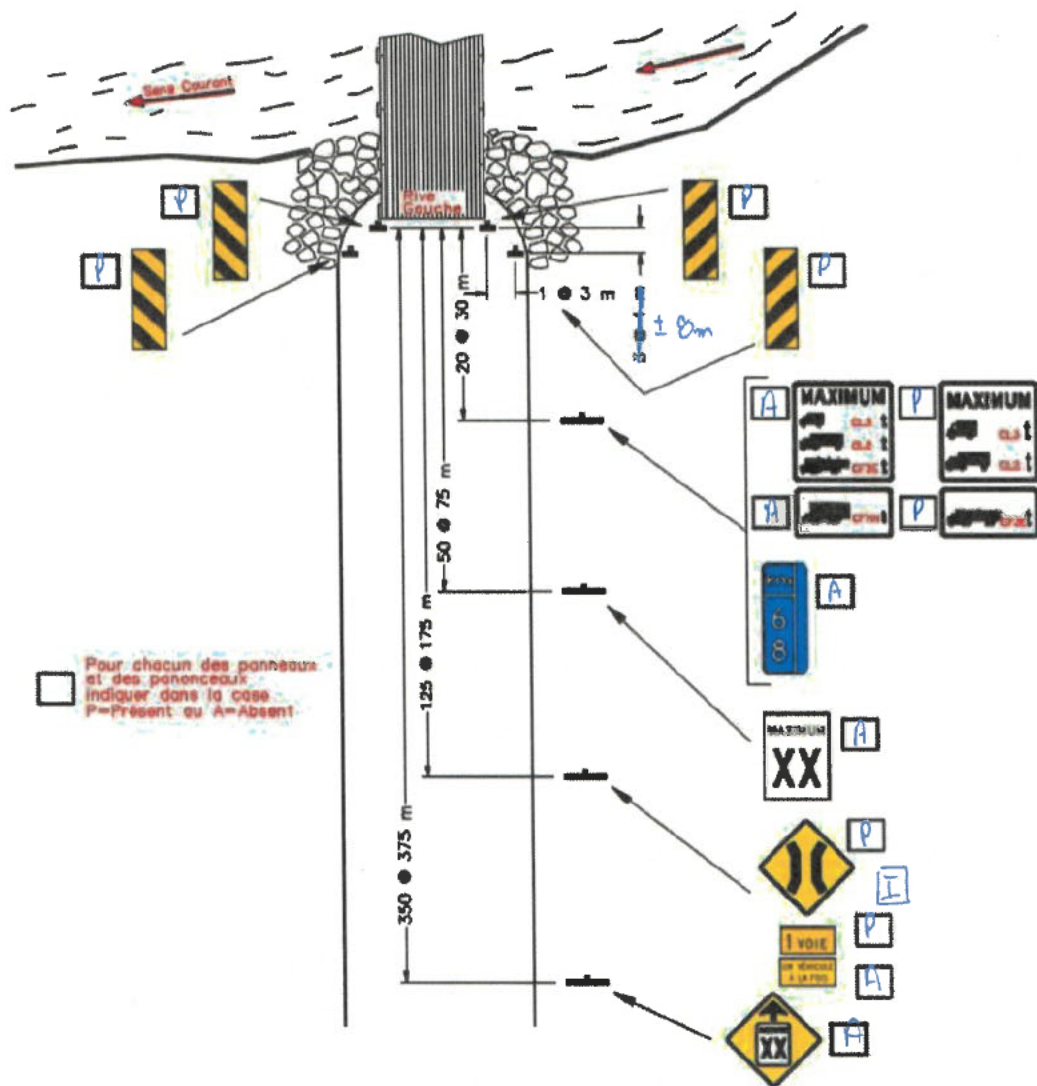

REMARQUES :

longueur de chemin inscrite sont
pour distance en forme des panneaux


Panneau endommagé, non-conforme, installation inadéquate, végétation à élaguer, etc. (référence : Guide de signalisation routière dans les forêts du domaine de l'État)

CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT À 5 : MÉDIOCRE)

LÉGENDE

P : PANNEAU PRÉSENT
A : PANNEAU ABSENT
E : PANNEAU ENDOMMAGÉ
NC : NON-CONFORME
I : INSTALLATION NON-CONFORME
V : VÉGÉTATION À ÉLAGUER

6. SIGNALISATION (Rive Droite)

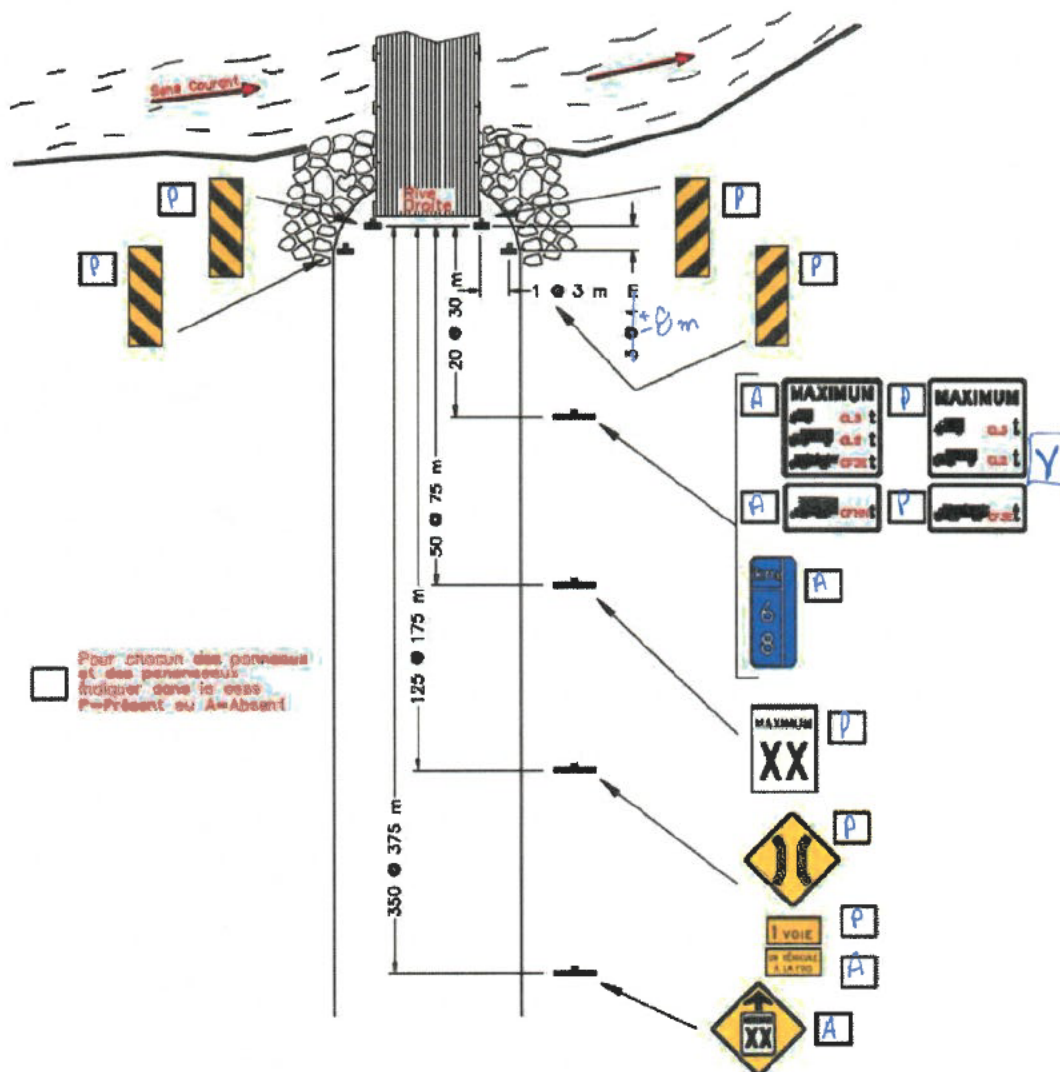

REMARQUES :

Panneau endommagé, non-conforme, installation inadéquate, végétation à élaguer, etc. (référence : Guide de signalisation routière dans les forêts du domaine de l'État)

CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT À 5 : MÉDIOCRE)

7. CONDITIONS DE TERRAIN

A- APPROCHES

A- <u>APPROCHES</u>	NON	RIVE GAUCHE	RIVE DROITE
15 MÈTRES RECTILIGNES	☐	☐	☒
PRÉSENCE DE COURBES	☐	☒	☐
PRÉSENCE DE PENTES	☐	☒	☒
CAHOT À L'ENTRÉE DU PONT	☒	☐	☐
CONDITION GÉNÉRALE		3	2

B- TALUS DES CULÉES

B- <u>TALUS DES CULÉES</u>	NON	RIVE GAUCHE		RIVE DROITE	
		AMONT	AVAL	AMONT	AVAL
ÉROSION	☒	☐	☐	☐	☐
PERRÉ	☐	☒	☒	☒	☒
AILES DE PROTECTION	☒	☐	☐	☐	☐
CONDITION GÉNÉRALE		↓		↓	

C- NATURE DU SOL

CRAN DE ROC ☐ SABLE ☐

ROCHE ☒ VÉGÉTATION ☒

GRAVIER NATUREL ☐ AUTRES : _____

REMARQUES :

CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT À 5 : MÉDIOCRE)

8. PLANCHERNON RECOUVERT ☒RECOUVERT DE GRAVIER ☐

ÉPAISSEUR : _____ mm

A- TRAVERSESQUANTITÉ : 35

BOIS ☒ USINÉ ☒ 196 (H) X 194 (L)
 SEMI-USINÉ ☐ (H) X (L)
 ROND ☐ Ø _____
 NON-ÉCORCÉ ☐ ÉCORCÉ ☐
 AJOURÉ ☒ ESP. C/C MINIMUM 255/400
 MAXIMUM 410

TRAITÉ SOUS PRESSION ☒ TRAITÉ ☐ NON-TRAITÉ ☐ESSENCE : PIN ROUGE QUALITÉ : #2 *Non visible*FIXATIONS : BOULONS DE CARROSSE ☐ PLAQUES EN « L » ☒AUTRES : _____ CONDITION DES FIXATIONS : 1CONDITION GÉNÉRALE : 2

INDIQUER LA SÉQUENCE À PARTIR DE LA RIVE GAUCHE (S-L-M-I-B) : _____

35x Début pourriture
5

PIÈCES	OUI	NON	% ¹
SAINES (S)	☒	☐	<u>100</u>
POURRITURE			
- LÉGÈRE (L)	☐	☒	
- MOYENNE (M)	☐	☒	
- IMPORTANTE (I)	☐	☒	
BRISÉES (B)	☐	☒	

B- BANDE DE ROULEMENTBOIS USINÉ 104 (H) X 200 (L) : 78 mm (H) *75% H. eff*PLEINE LARGEUR ☒ 40922 BANDES ☐

ESP. C/C DES 2 BANDES _____

CONDITION GÉNÉRALE : 3

PIÈCES	OUI	NON	% ²
SAINES	☒	☐	<u>50</u>
POURRITURE			
- LÉGÈRE	☒	☐	<u>20</u>
- MOYENNE	☒	☐	<u>20</u>
- IMPORTANTE	☒	☐	<u>10</u>
BRISÉES	☐	☒	
USÉES ³	☐	☒	

C- CHASSE-ROUESBOIS ☒ USINÉ ☒ 200 (H) X 200 (L)SEMI-USINÉ ☐ (H) X (L)ROND ☐ Ø _____NON-ÉCORCÉ ☐ ÉCORCÉ ☐SUPPORT DES CHASSE-ROUES 200 (H) X 200 (L)TRAITÉ SOUS PRESSION ☒ TRAITÉ ☐ NON-TRAITÉ ☐FIXATIONS : BOULONS ☒ CLOUS ☐ AUTRES ☐CONDITION DES FIXATIONS : 2CONDITION GÉNÉRALE : 2

PIÈCES	OUI	NON	NOMBRE
SAINES	☒	☐	<u>6</u>
POURRITURE			
- LÉGÈRE	☒	☐	<u>1</u>
- MOYENNE	☒	☐	<u>4</u>
- IMPORTANTE	☐	☒	
BRISÉES	☐	☒	
DÉCLOUÉES	☐	☒	
NOMBRE TOTAL (2 CÔTÉS)			<u>8</u>

¹ POURCENTAGE DU NOMBRE TOTAL DE TRAVERSES.² POURCENTAGE DE LA SURFACE TOTALE INSPECTÉE.³ POURCENTAGE DE LA HAUTEUR TOTALE (H).

CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT À 5 : MÉDIOCRE)


8. PLANCHER

D- MESURES DU PLANCHER (annexer un croquis si différent des coupes proposées)

CÔTÉ

AMONT ☐


AVAL ☐

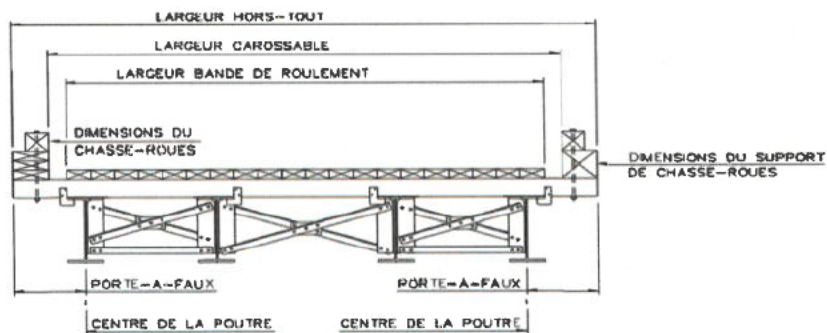

CÔTÉ

AMONT ☐


AVAL ☐

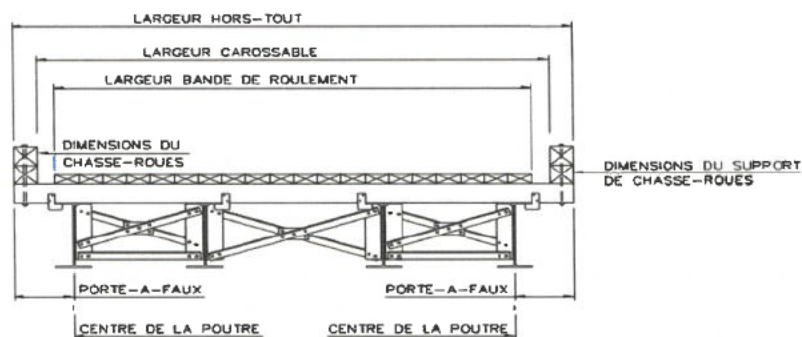

CÔTÉ

AMONT ☒


AVAL ☐

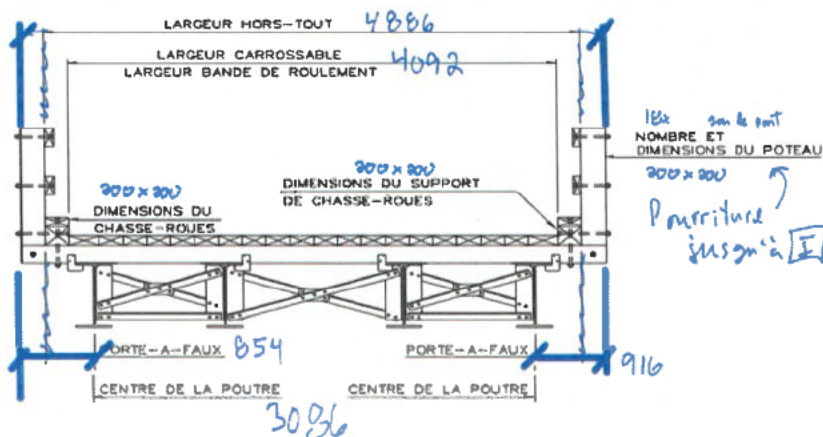

CÔTÉ

AMONT ☐


AVAL ☐

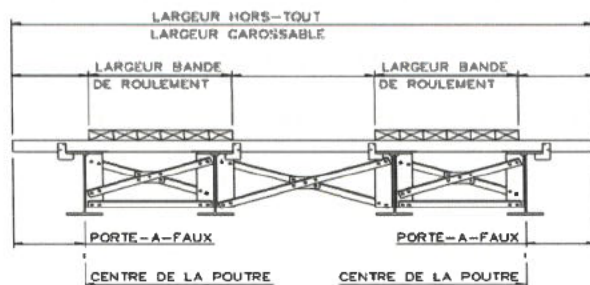

CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT À 5 : MÉDIOCRE)

9. UNITÉS DE FONDATION**A- CULÉE RIVE GAUCHE**

STABILITÉ	CONDITION : <u>2</u>		
AFFAISSEMENT	AVANT ☐	AMONT ☐	AUCUN ☒
	ARRIÈRE ☐	AVAL ☐	
AFFOUILLEMENT	OUI ☐	NON ☒	
	LONGUEUR : _____ PROFONDEUR : _____ HAUTEUR : _____		
BOIS ☒	USINÉ ☒	<u>210</u> (H) X <u>210</u> (L)	
	SEMI-USINÉ ☐	<u> </u> (H) X <u> </u> (L)	
	ROND ☐	Ø <u> </u>	
		OUI	NON
TRAITÉ SOUS PRESSION ☒	REPLIE	☒	☐
TRAITÉ ☐	BOIS SAIN	☒	☐
NON-TRAITÉ ☐	BOIS AVEC POURRITURE		
ÉCORCÉ ☐	- LÉGÈRE	☒	☐
NON-ÉCORCÉ ☐	- MOYENNE	☐	☒
AJOURÉ ☐	- IMPORTANTE	☐	☒
NON-AJOURÉ ☒	PIÈCES BRISÉES	☐	☒
APPAREILS D'APPUI	TYPE : <u>PL 610 x 450 - 85</u>	CONDITION : <u>2</u>	
ANCRAGES	TYPE : <u>Boulons</u>	CONDITION : <u>2</u>	

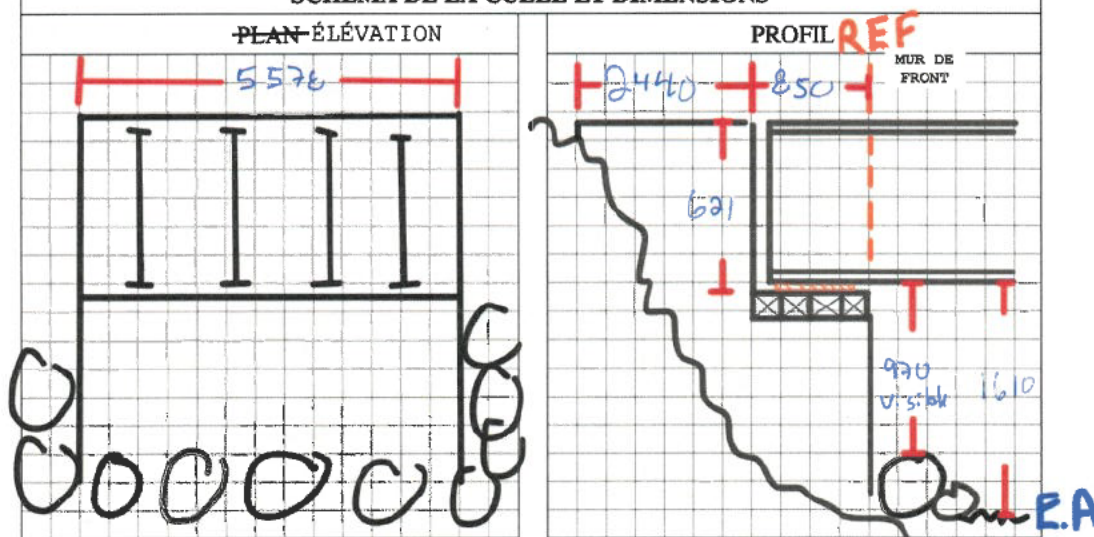SCHÉMA DE LA CULÉE ET DIMENSIONS**REMARQUES :**

léger affaissement de traverses d'appui

6257

L3LP

1809

L6

CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT À 5 : MÉDIOCRE)

9. UNITÉS DE FONDATION**B – CULÉE RIVE DROITE**

STABILITÉ	CONDITION :	<u>2</u>		
AFFAISSEMENT	AVANT	☐	AMONT	☐
	ARRIÈRE	☐	AVAL	☐
AFFOUILLEMENT	OUI	☐	NON	☒
	LONGUEUR :	PROFONDEUR : HAUTEUR :		
BOIS ☒	USINÉ	☒	<u>202 (H) X 200 (L)</u>	
	SEMI-USINÉ	☐	<u>(H) X (L)</u>	
	ROND	☐	Ø _____	

		OUI	NON	%
TRAITÉ SOUS PRESSION	☒	☒	☐	<u>?</u>
TRAITÉ	☐	☒	☐	<u>90</u>
NON-TRAITÉ	☐			
ÉCORCÉ	☐	☒	☐	<u>10</u>
NON-ÉCORCÉ	☐	☐	☒	
AJOURÉ	☐	☐	☒	
NON-AJOURÉ	☒	☐	☒	
REPLIE	☒	☐		
BOIS SAIN	☒	☐		
BOIS AVEC POURRITURE				
- LÉGÈRE	☒	☐		
- MOYENNE	☐	☒		
- IMPORTANTE	☐	☒		
PIÈCES BRISÉES	☐	☒		

APPAREILS D'APPUI	TYPE :	<u>PL</u>	CONDITION :	<u>2</u>
ANCRAGES	TYPE :	<u>Boulons</u>	CONDITION :	<u>2</u>

SCHEMA DE LA CULÉE ET DIMENSIONS

PLAN ÉLEVATION	PROFIL

IDENTIQUE ☒

REMARQUES :

léger affaissement des traverses d'appui

CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT À 5 : MÉDIOCRE)

Résumé - Dimensions corrigées pour SAFI

Largeur carrossable	4092 mm		
Largeur C-R	397 mm		
	AMONT	AVAL	
Porte-à-faux (mm)	859	921	
	P1/P2	P2/P3	P3/P4
Espacement (mm)	1026	1045	1036

10. STRUCTURE D'ACIER

TRAVÉE N° 1 (À PARTIR DE LA RIVE GAUCHE)

A - POUTRES



NOMBRE DE POUTRES : 4LONGUEUR DES POUTRES : 13738 PORTÉE : 13134LONGUEUR DU PORTE-À-FAUX : AMONT : 854 AVAL : 916

DIMENSION DES POUTRES

AMONT → AVAL										ÉTAT DE L'ACIER
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
LARGEUR SEMELLE	b	230	230	228	230					PEINTURÉ ☒
HAUTEUR	d	605	605	605	605					
	t	15,6	15,6	15,8	15,2					PEINTURE DÉCOLLÉE ☐
	w	10,0	9,8	9,9	9,8					PATINABLE ☐
	TYPE	W			W					GALVANISÉ ☐
	ESPACEMENT	1019	1038	1029						% DE ROUILLE : <u>5%</u> <u>sur sou</u>

CONDITION GÉNÉRALE : 1 (350W, MFFP)

TYPE DE POUTRE

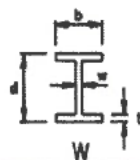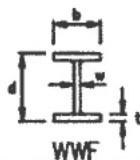

B - ASSEMBLAGES

B.1 - CONTREVENTEMENTS HORIZONTAUX

AUCUN ☒

SUPÉRIEUR

INFÉRIEUR

NOMBRE DE CADRES :

TYPES : CORNIÈRES ☐ ☐BARRES RONDES ☐ ☐PLAQUES ☐ ☐AUTRES : ☐DIMENSIONS : ☐ATTACHES : BOULONS ☐SOUDURE ☐

CONDITION DES ATTACHES :

CONDITION GÉNÉRALE :

REMARQUES :

.....

.....

.....

.....


CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT À 5 : MÉDIOCRE)

$$Portée = 18064 + 235 + 225 + 2 \times \left(\frac{610}{2}\right) =$$

11. STRUCTURE D'ACIER


C - SCHEMA DE LA STRUCTURE

RIVE GAUCHE
PLAN

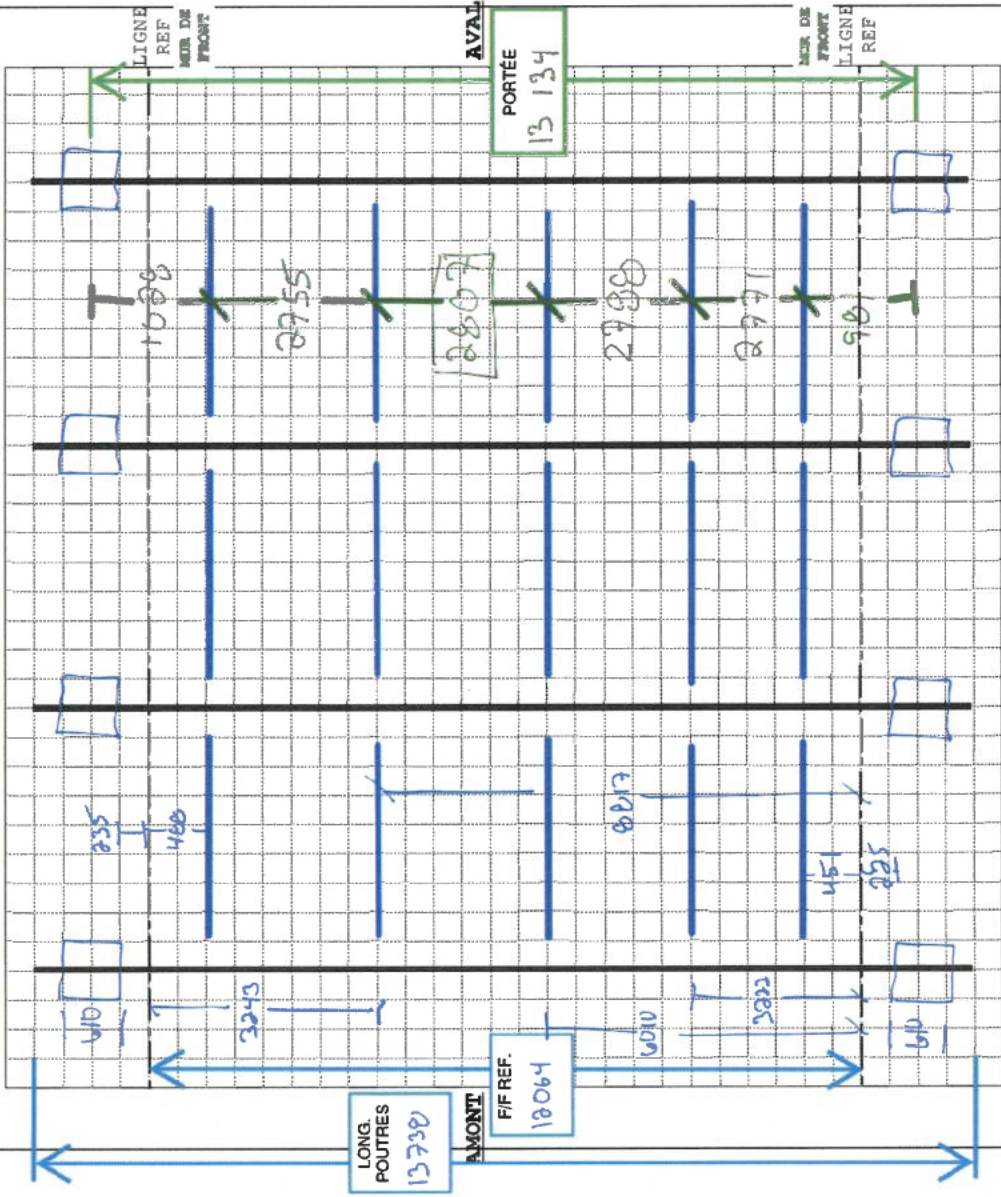

RIVE DROITE

COUPE

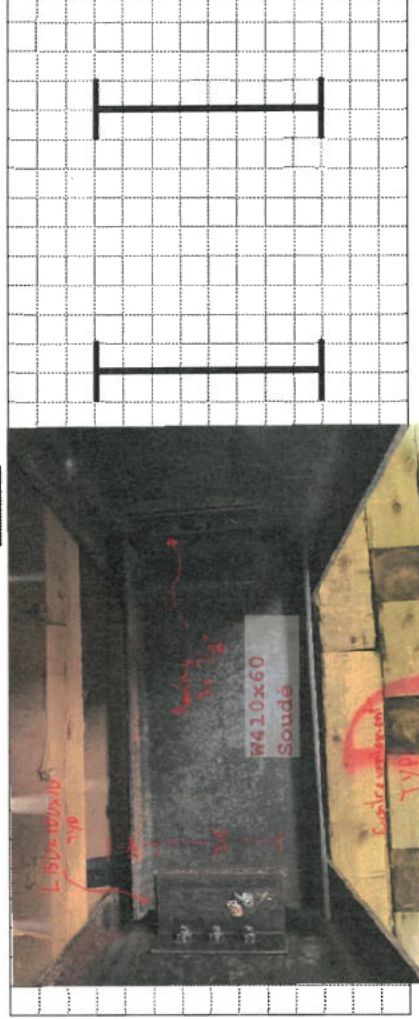

CONDITION GÉNÉRALE = (1 : EXCELLENT À 5 : MÉDIOCRE)

D – RELEVÉ DES DÉFAUTS (poutres)

LIGNE	REF
-------	-----

RIVE
GAUCHE

RIVE
DROITE

COUPE

juin 2021 – Page 14 de 14

