

PAR COURRIEL

Le 25 août 2023

DEMANDEUR

N/Réf. : 202308-27

Objet : Demande d'accès à l'information

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 21 août 2023.

La recherche a permis de repérer des documents concernant votre demande qui vous sont accessibles. Vous les trouverez ci-joints.

Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le responsable substitut de l'accès à l'information,

Original signé par

Enrique Alvarenga

p. j. : 2

 Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Québec Direction de la restauration des sites miniers	Fiche d'inspection des sites miniers actifs Région 08 : Abitibi-Témiscamingue COBA : 8341-0238	CROINOR	2021
--	--	------------------	---------------

Accès au site

Décrire : • Route et distance • Borne kilométrique • Municipalité à proximité	De Val-d'Or, prendre la route 117, puis la route 113 en direction de Senneterre. Par la suite, prendre le chemin Croinor et poursuivre sur ce chemin sur une distance de 48,1 kilomètres.
--	--

Mise en contexte

Décrire : • Type d'exploitation minière • Années d'exploitation • Personnes rencontrées • Raison de la visite	Une mise en production a eu lieu de 2004 à 2005 sur le site. Depuis cette date et jusqu'à ce jour, il n'y a eu que des activités d'exploration minière sur le site (forages). Le site minier couvert par le bail minier BM 862 est détenu par la compagnie Ressources X-Ore. La dernière approbation du plan de restauration (PDR) date de 2015. Une nouvelle révision du PDR a été reçue à la DRSM en octobre 2020 et son analyse est en cours en date de cette visite d'inspection. Une première série de commentaires a été transmise au requérant en avril 2021. La visite a été réalisée par Élodie Lieber, chargée de projet et Stéphan Grenier, inspecteur, dans le cadre de l'analyse du PDR. Le site étant accessible librement aucun représentant du requérant n'était présent.
---	---

Infrastructures de surface

Décrire (si applicable) • Bâtiments • Chevalement • Concentrateur • Ouvertures minières • autres	Les infrastructures présentées dans le PDR sont un ancien atelier d'entretien mécanique érigé sur une dalle de béton, une remise annexée ainsi qu'un conteneur en acier servant de remise. Cependant, lors de la visite, il a été constaté que ces infrastructures ont été démantelées ou retirées du site. Le démantèlement de ces infrastructures n'était pas prévu au PDR. Des débris de construction et des carottes de forages sont cependant encore présents sur le site. (photos 2021-05-20_CROI-016 à -020) Le portail d'accès à la rampe est recouvert d'une arche d'acier reposant sur un muret de béton. Dans le plan de restauration, il est précisé que le portail est partiellement obstrué par un remblai de stériles. Lors de la visite, il a été observé que la rampe est maintenant complètement obstruée (photo 2021-05-20_CROI-015). Encore une fois, la planification de ces travaux n'était pas décrite dans le PDR. Un dépôt sauvage de matières résiduelles a été observé au SO de la fosse Ouest (photo 2021-05-20_CROI-004).
---	---

Inspection effectuée le : 20 mai 2021

Date de la dernière inspection: 10 septembre 2012

page 1 de 24

 Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Québec Direction de la restauration des sites miniers	Fiche d'inspection des sites miniers actifs Région 08 : Abitibi-Témiscamingue COBA : 8341-0238	CROINOR	2021
--	--	------------------	---------------

Ouvertures minières (puits, cheminée, fosse, rampe)				
Type	Fosse Ouest	Puits de mine	Fosse Est	Rampe
Photographies	2021-05-20_CROI-005, -006, -007 et -008	2021-05-20_CROI-009 et -010	2021-05-20_CROI-011, -012, -022	2021-05-20_CROI-014
Coordonnées GPS (UTM NAD 83 Fuseau 18)	349417E, 5330618N 349417E, 5330618N 349400E, 5330635N 349564E, 5330605N	349744E, 5330493N 349749E, 5330499N	349766E, 5330482N 349840E, 5330468	349586E, 5330320N
Sécurisation	La fosse est ceinturée par une levée de stériles (photo -008)	Le puits de mine est condamné par une dalle de béton armé (photo -009) Une seconde dalle de béton est présente à quelques mètres au nord du puits (photo -010)	La fosse est bordée par une levée de stériles à l'ouest et la halde à stériles Est au sud (photo -022).	L'accès de la rampe est totalement obstrué par des stériles.
Commentaires	Une ouverture est présente dans la levée de stérile du côté ouest de la fosse est permet de s'approcher du bord de celle-ci (photos -006 et -007)	La dalle de béton présente une brèche importante (photo -009). Une demande pour procéder à la sécurisation immédiate de la dalle a été transmise au requérant (02-06-2021).	L'accès à la face nord de la fosse se fait par un chemin au nord-ouest juste avant la levée de stériles. La zone au nord de la fosse semble être occupée par une halde à mort-terrain relativement aplanie en bordure de la fosse (photo -011).	L'obturation complète de l'entrée de la rampe est relativement récente, car elle est encore décrite comme partiellement obstruée dans le PDR de 2020.

 Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Québec Direction de la restauration des sites miniers	Fiche d'inspection des sites miniers actifs Région 08 : Abitibi-Témiscamingue COBA : 8341-0238	CROINOR	2021
--	--	------------------	---------------

Aires d'accumulation (bassin d'eau de mine, halde à stériles, à minerai et à mort-terrain, parc à résidus)

Décrire : (si applicable) - Type et nombre - Superficie - Description des résidus miniers - Pente des haldes/digues - Végétation - Photographies	Deux (2) haldes à stériles majeures sont présentes sur le site soit la halde Ouest (photos 2021-05-20_CROI-001 et -003) et la halde Est (2021-05-20_CROI-021 et -022). La halde Ouest est située à l'ouest de la rampe et au sud de la fosse Ouest. La halde Est est située à l'est de la rampe et au sud de la fosse Est. Les stériles sont assez grossiers et ont été caractérisés comme NPGA et non lixiviables. Les haldes n'ont fait l'objet d'aucune restauration jusqu'à présent. Elles devront être nivelées avant leur remise en végétation. Pour la halde Ouest (environ 5 ha), le nivelage ne devait pas être problématique. Cependant pour la halde Est (environ 1,5 ha), cette dernière est adjacente à une route forestière, le nivellement des pentes sera donc plus problématique, et il faudra probablement niveler les matériaux vers la fosse Est.
--	---

Gestion des eaux sur le site

Décrire : (si applicable) - Fossés - Déversoirs - Effluent final - Traitement des eaux - Photographies	Le seul ouvrage présent est un bassin de sédimentation au nord de la fosse Est. Il est difficilement accessible, car la végétation sur les pourtours s'est beaucoup développée (2021-05-20_CROI-013 et -014). Il n'y a pas d'effluent final sur le site.
---	--

Inspection effectuée le : 20 mai 2021

Date de la dernière inspection: 10 septembre 2012

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Québec Direction de la restauration des sites miniers	Fiche d'inspection des sites miniers actifs Région 08 : Abitibi-Témiscamingue COBA : 8341-0238	CROINOR	2021
--	--	-----------------------	--------------------

Conclusion et recommandations
La visite du site a permis de valider l'état et l'emplacement des infrastructures décrites dans le PDR. Quelques différences ont été constatées par rapport à ce qui était décrit dans le PDR : - Le portail de la rampe est maintenant complètement obstrué; - L'ancien atelier d'entretien mécanique a été démantelé, mais des rebuts de démolition sont toujours sur place. Les problématiques suivantes ont également été constatées : - Un dépôt sauvage de matières résiduelles est présent sur le site; - La dalle de béton du puits de mine présente une brèche importante; - La sécurisation du pourtour des fosses n'est pas complète, il est possible de s'approcher facilement du bord des fosses. À la suite de la visite, un suivi a été réalisé auprès du requérant afin de lui communiquer les informations concernant les problématiques observées, le 2 juin 2021. Une lettre de demande pour la sécurisation de la dalle du puits lui a été transmise le même jour. La réponse du requérant datant du 8 juin 2021, confirme la réalisation prochaine des travaux de sécurisation et nettoyage requis. Un bref rapport de suivi des travaux effectué a été transmis par le requérant par courriel le 26 juillet 2021. Un autre rapport sera rédigé pour faire le suivi de la réalisation de ces travaux.

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Québec Direction de la restauration des sites miniers	Fiche d'inspection des sites miniers actifs Région 08 : Abitibi-Témiscamingue COBA : 8341-0238	CROINOR	2021
---	--	-----------------------	--------------------

Schéma de localisation (Google, Bing Map, Carte Sigeom interactive)

Voir Annexes

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Québec Direction de la restauration des sites miniers	Fiche d'inspection des sites miniers actifs Région 08 : Abitibi-Témiscamingue COBA : 8341-0238	CROINOR	2021
---	--	-----------------------	--------------------

Liste des photographies				
Photographies	Description	Coordonnées		Direction de la prise de vue
		Est	Nord	
2021-05-20_CROI-001	Halde à stériles Ouest et fosse Ouest depuis le haut de la rampe d'accès de la halde	349348	5330446	O vers E
2021-05-20_CROI-002	Fosse Ouest depuis le haut de la rampe d'accès de la halde Ouest	349348	5330446	N
2021-05-20_CROI-003	Sommet de la halde à stériles Ouest	349340	5330448	E vers O
2021-05-20_CROI-004	Dépôt sauvage de matières résiduelles au sud-ouest de la fosse Ouest	349392	5330517	NE
2021-05-20_CROI-005	Fosse Ouest	349417	5330618	N vers S
2021-05-20_CROI-006	Accès à la fosse Ouest – Vue de l'ouverture dans la levée de stériles	349417	5330618	NO
2021-05-20_CROI-007	Accès à la fosse Ouest – Vue vers la fosse	349400	5330635	SE
2021-05-20_CROI-008	Levée de stériles à l'est de la fosse Ouest	349564	5330605	NO
2021-05-20_CROI-009	Dalle de béton endommagé condamnant le puits	349744	5330493	NE
2021-05-20_CROI-010	Fondation (cheminée de ventilation?)	349749	5330499	NE
2021-05-20_CROI-011	Fosse Est	349766	5330482	E vers O
2021-05-20_CROI-012	Fosse Est	349840	5330468	S
2021-05-20_CROI-013	Bassin de sédimentation	349864	5330479	N
2021-05-20_CROI-014	Bassin de sédimentation	349800	5330530	E
2021-05-20_CROI-015	Rampe obstruée	349586	5330320	N
2021-05-20_CROI-016	Emplacement de l'ancien atelier mécanique	349567	5330313	SO
2021-05-20_CROI-017	Emplacement de l'ancien atelier mécanique et rebuts de démolition	349537	5330310	SE vers NO
2021-05-20_CROI-018	Dalle de béton, rebuts de démolition et carottes de forage	349537	5330310	SE
2021-05-20_CROI-019	Dalle de béton (à gauche) et fondation de l'ancien atelier mécanique (à droite)	349554	5330292	NE
2021-05-20_CROI-020	Débris de démolition au NE des fondations	349555	5330324	O
2021-05-20_CROI-021	Halde à stériles Est	349916	5330280	O
2021-05-20_CROI-022	Halde à stériles Est et fosse Est	349912	5330321	S vers N

Inspection effectuée le : 20 mai 2021

Date de la dernière inspection: 10 septembre 2012

Reportage photographique



2021-05-20_CROI-001 : Halde à stériles Ouest et fosse Ouest - Vue de l'ouest vers l'est



2021-05-20_CROI-002 : Vue de la fosse Ouest depuis le haut de la halde à stériles Ouest – Vue vers le Nord



2021-05-20_CROI-003 : Sommet de la halde à stériles Ouest – Vue Est vers Ouest



2021-05-20_CROI-004 : Dépôt sauvage de matières résiduelles au sud-ouest de la fosse Ouest



2021-05-20_CROI-005 : Fosse Ouest – Vue Nord vers Ouest



2021-05-20_CROI-006 : Accès à la fosse Ouest – Vue de l'ouverture dans la levée de stériles vers le Nord-Ouest



2021-05-20_CROI-007 : Accès à la fosse Ouest – Vue vers la fosse vers le Sud-Est



2021-05-20_CROI-008 : Levée de stériles à l'est de la fosse Ouest – Vue vers le Nord-Ouest



2021-05-20_CROI-009 : Dalle de béton endommagé condamnant le puits



2021-05-20_CROI-010 : Seconde dalle de béton (cheminée de ventilation?)



2021-05-20_CROI-011 : Fosse Est – Vue de l'est vers l'ouest



2021-05-20_CROI-012 : Fosse Est – Vue vers le sud



2021-05-20_CROI-013 : Bassin de sédimentation – Vue vers le Nord



2021-05-20_CROI-014 : Bassin de sédimentation – Vue vers l'est



2021-05-20_CROI-015 : Rampe obstruée – Vue vers le Nord



2021-05-20_CROI-016 : Emplacement de l'ancien atelier mécanique – Vue vers le Sud-Ouest



2021-05-20_CROI-017 : Emplacement de l'ancien atelier mécanique et rebuts de démolition - Vue du Sud-Est vers le Nord-Ouest



2021-05-20_CROI-018 : Dalle de béton, rebus de démolition et carottes de forage



2021-05-20_CROI-019 : Dalle de béton et fondation de l'ancien atelier mécanique – Vue vers le Nord-Est



2021-05-20_CROI-020 : Débris de démolition au NE des fondations – Vue vers l'ouest



2021-05-20_CROI-021 : Halde à stériles Est – Vue vers l'ouest





2021-05-20_CROI-022 : Halde à stériles Est et fosse Est – Vue du sud vers le nord

Rapport d'inspection rédigé par : *Élodie Lieber, géo., M.Sc.A.*
Date : 19-09-2022

Annexes : Carte de localisation du site
Plan de localisation des photos

Inspection effectuée le : 20 mai 2021
Date de la dernière inspection: 10 septembre 2012

Carte d'inspection terrain
Site minier Croinor
Feuillet 32C03
Inspection du 20 mai 2021

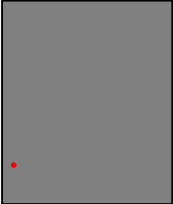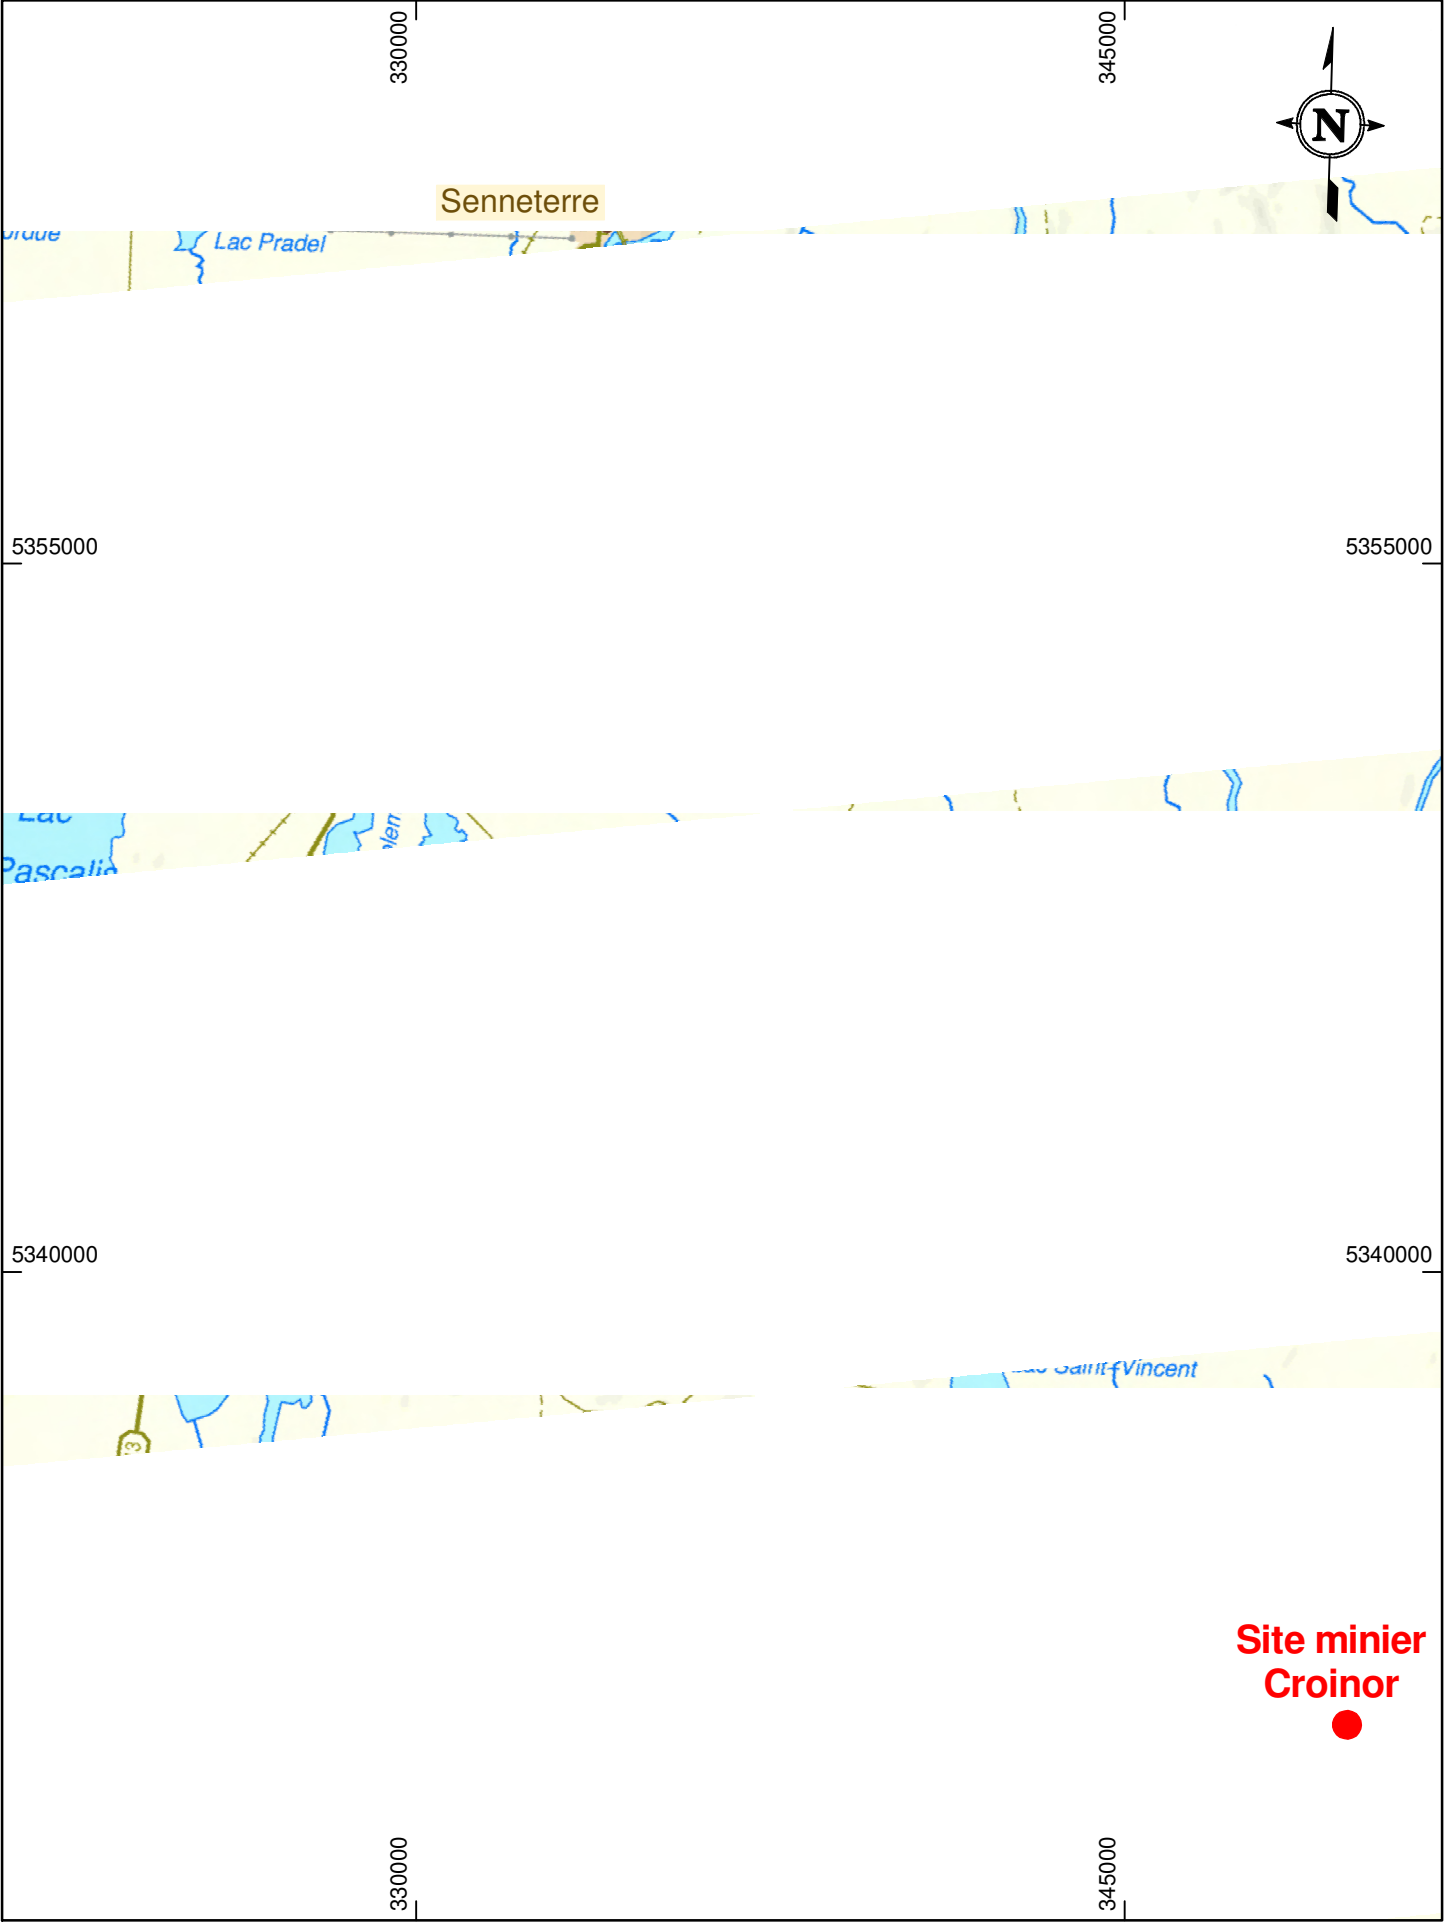

Hydrographie et milieu habité

- Lac, cours d'eau; toponyme
- Barrage, réservoir hydroélectrique
- Lieu habité; zone urbaine

Infrastructures de transport

- Autoroute; route nationale
- Route régionale; route collective
- Route locale et chemin forestier; route d'accès aux ressources et autre chemin
- Aéroport majeur; autre aéroport
- Héliport; hydrobase
- Voie ferrée; ligne de transport d'énergie électrique

Frontières

- Frontière internationale
- Frontière interprovinciale
- Frontière Québec - Terre-Neuve-et-Labrador (cette frontière n'est pas définitive)

Métadonnées

Système de référence géodésique North American 1983
Projection UTM (Universal Transverse Mercator)
Zone 18

0.0 1.5 3.0 4.5 6.0 km

1/ 160 000

Sources

Données minières, MERN, 2022
Référence cartographique, MERN BDTA_250k


Réalisation

Direction générale de la gestion du milieu minier
Direction de la restauration des sites miniers

© Gouvernement du Québec, 19 septembre 2022

Photographie

Feuillet cartographique SNRC
Système national de référence cartographique

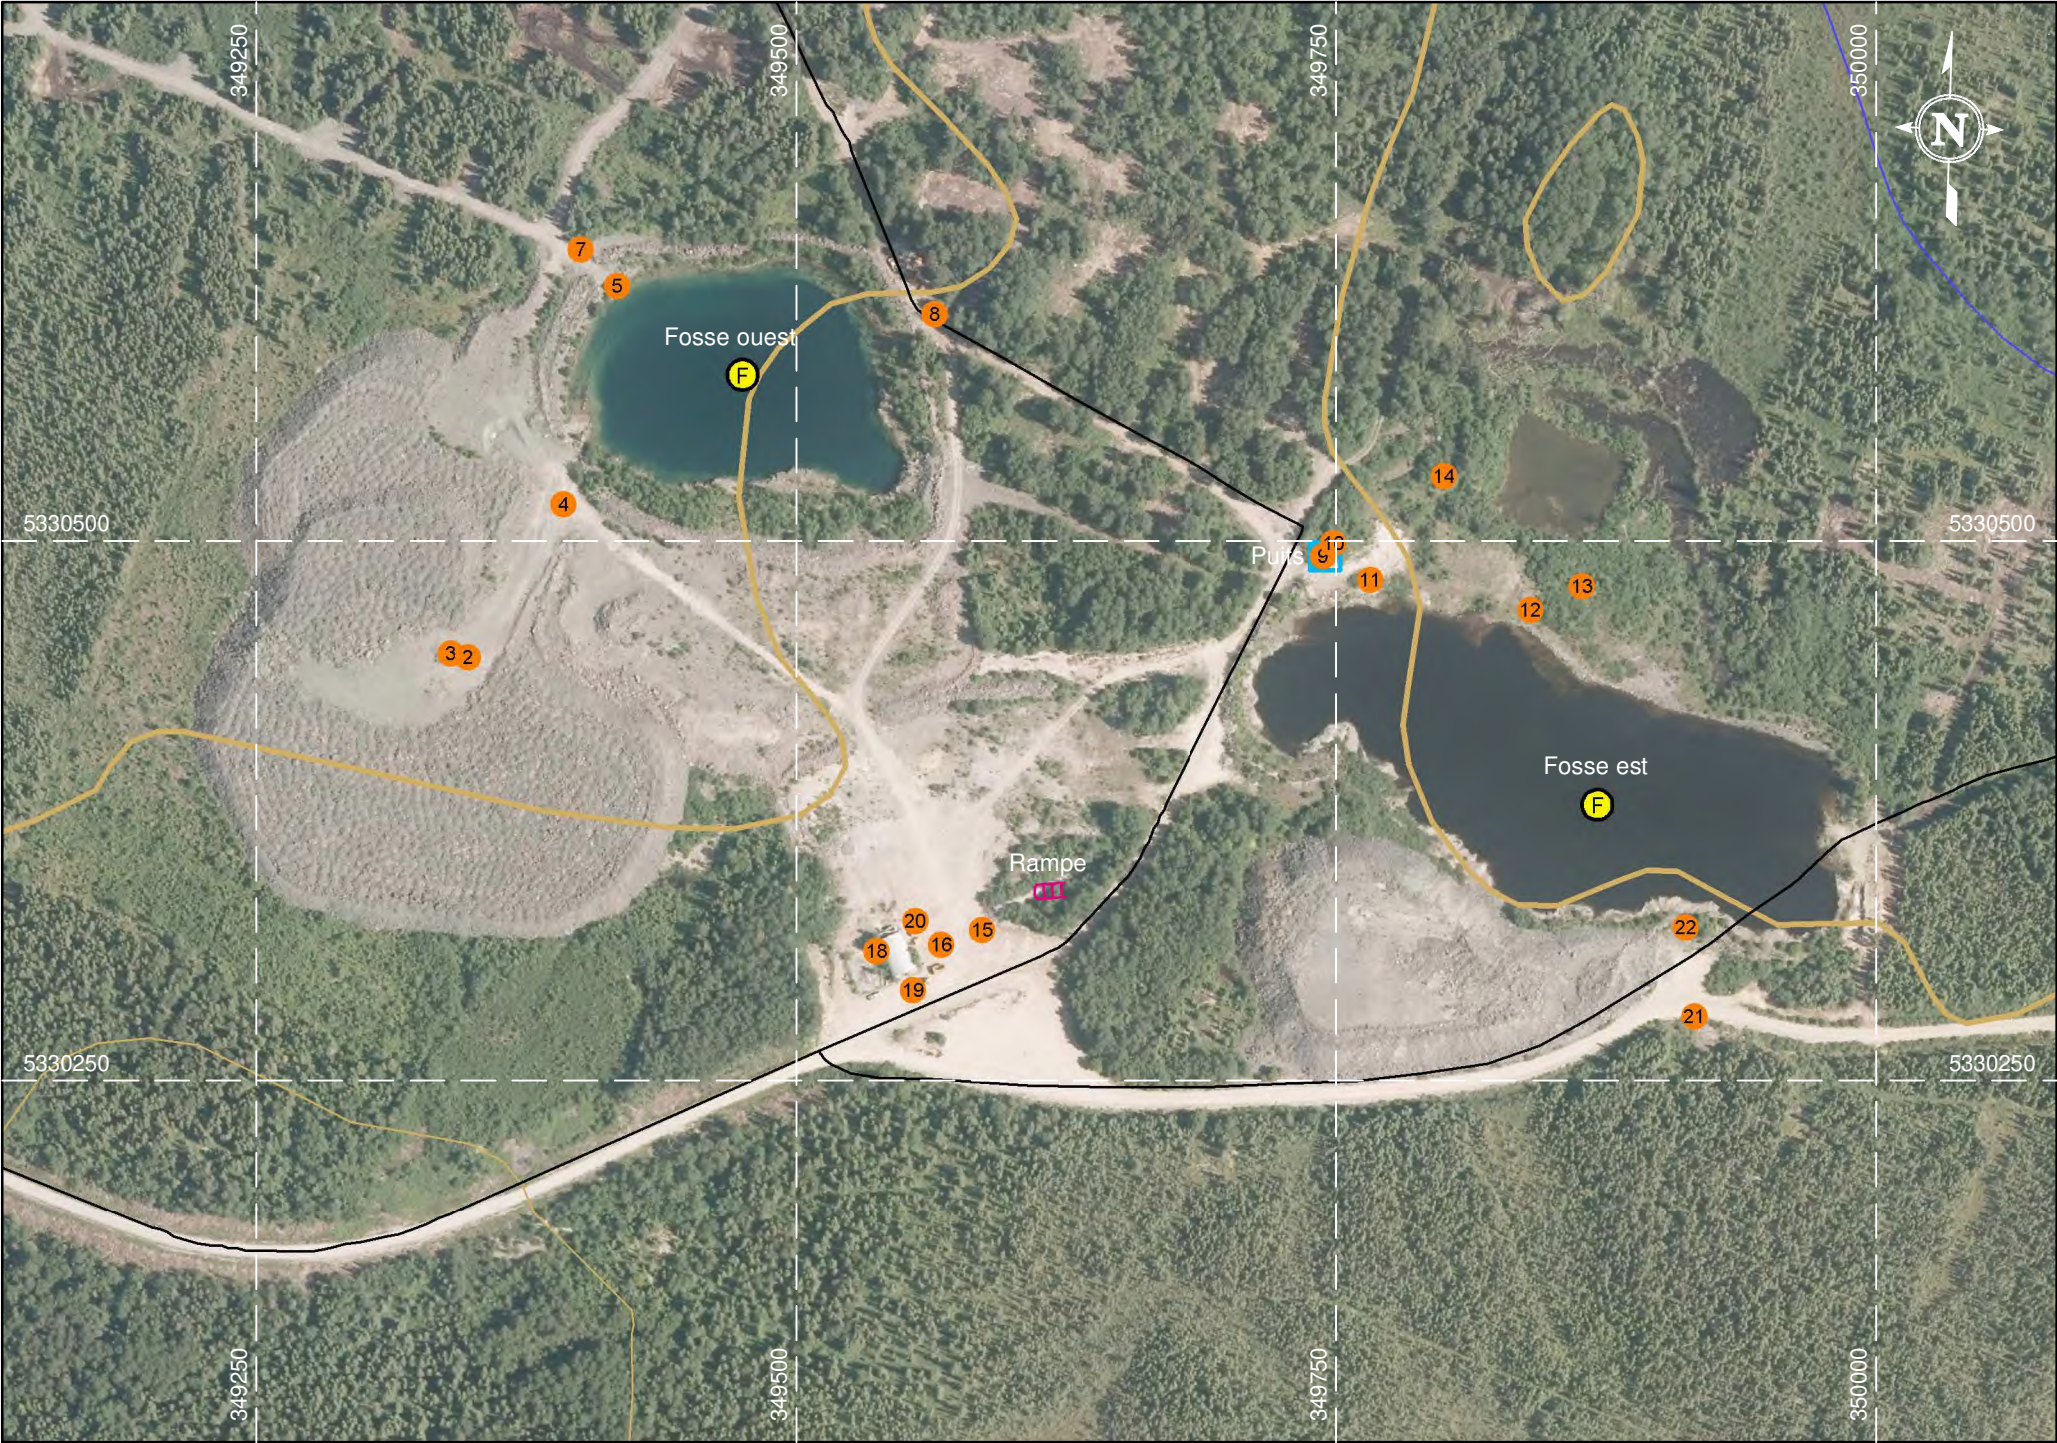


Carte d'inspection terrain
Site minier Croinor
Feuillet 32C03
Inspection du 20 mai 2021

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| Cheminée, Puits | Chantier ouvert |
| Rampe | Fondation de béton |
| Galerie | Piézomètre |
| Fosse | Tranchée |
| Bassin d'eau de mine | |
| Photographie 20 mai 2021 | |

- | | |
|-----------------------------|---|
| Clôture | Voie ferrée |
| Fosse à ciel ouvert | Sentier |
| Courbe de niveau | Ligne de transport d'énergie électrique |
| Route locale pavée | |
| Chemin carrossable non pavé | Rivière |

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| Halde à stérile | Halde à résidus miniers |
| Parc à résidus miniers | Halde à résidus lexivié |
| Épanchement | Bassin d'eau de mine |
| Bassin de sédimentation | Halde à minerai |
| Chantier ouvert | Halde à concentré |
| Bail ou concession minière | Milieu humide |
| Lac | |



Métadonnées
Système de référence géodésique North American 1983
Projection UTM (Universal Transverse Mercator)
Zone 18



1/ 3 500
Sources
Données minières, MERN, 2022
Référence cartographique, MERN BDTQ_20k
Imagerie du Gouvernement du Québec 2017

Réalisation
Direction générale de la gestion du milieu minier
Direction de la restauration des sites miniers
© Gouvernement du Québec, 19 septembre 2022

Ministère des Ressources naturelles Québec Direction de la restauration des sites miniers	Fiche d'inspection des sites miniers Région 08 : Abitibi-Témiscamingue Coba : 8341-0238	Croinor	2021
---	--	--------------------	-----------------

Historique

Cette propriété aurifère est située dans le canton Pershing, 20 km à l'est de Louvicourt. On y retrouve un puits de 644 pieds avec 5 niveaux, ainsi que deux cheminées de ventilation; environ 6000 tonnes de minerai furent expédiées en 1972.

De 1981 à 1984, une rampe de 1300 pieds fut réalisée ainsi qu'un échantillonnage souterrain.


En 1996 et 1997, un échantillonnage en vrac de 50,000 tonnes métriques a été réalisé par la compagnie Goldust (devenue Huntington Exploration) à l'aide d'une fosse. Le minerai fut transporté au moulin de Ferderber afin d'y être traité.

Par la suite la propriété fut optionnée par Exploration Malartic Sud qui y mena quelques campagnes de forage entre 1998 et 2001 en plus de procéder à du décapage de quelques aires.

La mine a produit un faible tonnage jusqu'en 2005.

Accès au site				
Décrire : - Route et distance - Borne kilométrique - Municipalité à proximité		De Val-d'Or, prendre la route 117, puis la route 113 en direction de Senneterre. Par la suite, prendre le chemin Croinor et poursuivre sur ce chemin sur une distance de 48,1 kilomètres.		
				
Description		Coordonnées UTM nad 83		
		zone	EST	NORD
Point de rencontre	intersection du chemin Croinor et de la rue du parc	18 U	334414	5361564
Coordonnées du site minier	Rampe	18 U	349592	5330327

Carte de localisation

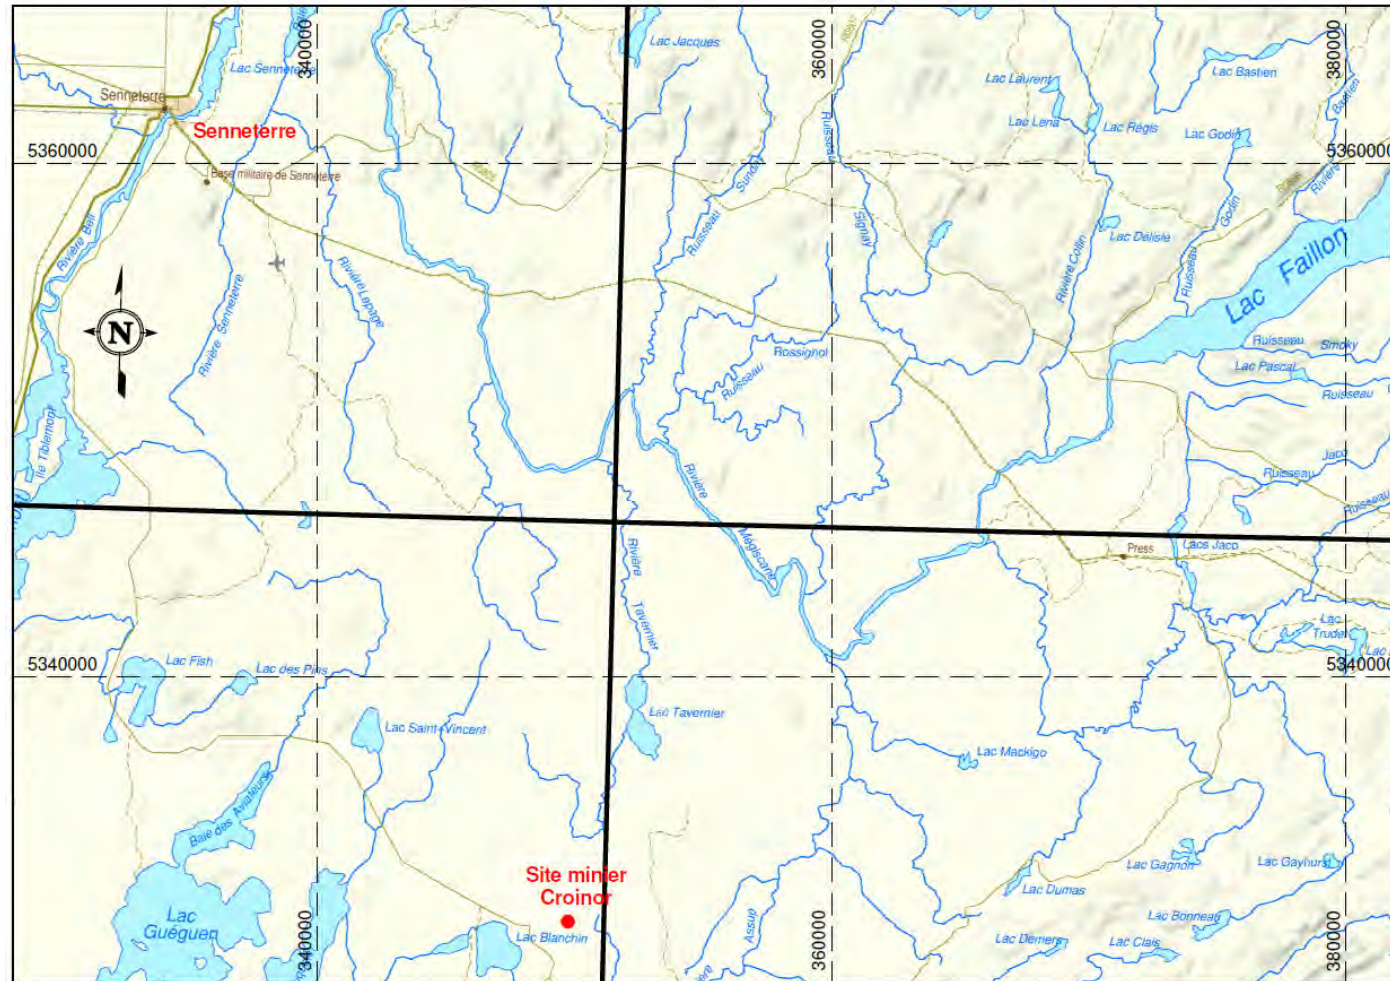

Carte d'inspection terrain
Site minier Croinor
Feuillet 32C03
Inspection du 26 juillet 2021

- ☐ Feuille cartographique SNRC
Système national de référence cartographique

Hydrographie et milieu habité

- 
 Long, court d'eau: polymères

 Barrière: obstacle hydrophobe

 Lieu habité: zone urbane

Infrastructures de transport

- | | |
|---|--|
|  | Autoroute, route nationale |
|  | Route régionale, route collective |
|  | Route locale et chemin forestier, route d'accès aux ressources et autre chemin |
|  | Aéroport majeur, autre aéroport |
|  | Héliport, hydrobase |
|  | Voie ferrée, ligne de transport d'énergie électrique |

Frontières

-  Frontière internationale
 Frontière intrapays
 Frontière Québec - Terre-Neuve-et-Labrador
 (par la frontière maritime (exclusif))



Métadonnées

Système de référence géodésique North American 1983
Projection UTM (Universal Transverse Mercator)
Zone 18

0 1 2 3 4 5 km

1/ 200 000

Sources

Données minières, MERN, 2022
Référence cartographique, MERN BDTA_250k

Realisation

Direction générale de la gestion du milieu minier
Direction de la restauration des sites miniers
© Gouvernement du Québec, 9 mai 2022

Énergie et Ressources
naturelles
Québec

Carte des tenures privées et publiques



Carte d'inspection terrain
Site minier Croinor
Feuillet 32C03
Inspection du 26 juillet 2021
Pour usage interne seulement

- | | |
|-----------------------------|---|
| Cheminée, Puits | Chantier ouvert |
| Rampe | Fondation de béton |
| Galerie | Piezomètre |
| Fosse | Tranchée |
| Bassin d'eau de mine | Voie ferrée |
| Clôture | Sentier |
| Fosse à ciel ouvert | Ligne de transport d'énergie électrique |
| Courbe de niveau | Rivière |
| Route locale pavée | |
| Chemin carrossable non pavé | |
| Haldes à stérile | Haldes à résidus miniers |
| Parc à résidus miniers | Haldes à résidus toxiques |
| Épanchement | Bassin d'eau de mine |
| Bassin de sédimentation | Haldes à minerais |
| Chantier ouvert | Haldes à concentrés |
| Bail ou concession minière | Milieu humide |
| Lac | |
| Tenure publique | Tenure privée |



Métadonnées
Système de référence géodésique North American 1983
Projection UTM (Universal Transverse Mercator)
Zone 18
0 30 60 90 120 150 m
1/3 500
Sources
Données minières, MERN, 2022
Tenure, BAGQ, 2022
Référence cartographique, MERN BDTO_20k
Imagerie du Gouvernement du Québec
(Orthos décennales 2017-30cm)
Réalisation
Direction générale de la gestion du milieu minier
Direction de la restauration des sites miniers
© Gouvernement du Québec, 9 mai 2022
**Énergie et Ressources
naturelles
Québec**

Imagerie aérienne du site en date du 26 juillet 2021



Ministère des Ressources naturelles Québec Direction de la restauration des sites miniers	Fiche d'inspection des sites miniers Région 08 : Abitibi-Témiscamingue Coba : 8341-0238	Croinor	2021
---	--	------------------	---------------

Aires d'accumulation (bassin d'eau de mine, halde à stériles, parc à résidus, zone d'épanchement)		
Décrire : - Type / nombre / Coordonnées GPS - Description des résidus miniers - Végétation / Débris - Photographie / Commentaire Barrage de castors, - Tour de décantation	Sur le site il y a 2 haldes à stériles majeures. La première (halde sud) est située au sud de la fosse sud, et la seconde (halde ouest) à l'ouest de la fosse nord, Les stériles sont assez grossiers, mais ils n'ont pas la couleur ni l'odeur caractéristique des stériles miniers acidogènes. Les deux haldes n'ont fait l'objet d'aucune restauration et elles devront être nivelées afin de redonner au site un aspect plus naturel. Pour la halde ouest (environ 5 ha), le nivelage ne devait pas poser problème, car il y a suffisamment de place, seul un déboisement sera nécessaire. Cependant pour la halde sud (environ 1,5 ha), cette dernière est adjacente à une route forestière, le nivellement des pentes sera plus problématique, car il faudra niveler les matériaux vers la fosse.	
	 Photographie 2021-05-20-CROI-003	 Photographie 2021-05-20-CROI-021

Imagerie aérienne de la halde ouest en date du 26 juillet 2021



Imagerie aérienne de la halde sud en date du 26 juillet 2021



Ministère des Ressources naturelles Québec Direction de la restauration des sites miniers	Fiche d'inspection des sites miniers Région 08 : Abitibi-Témiscamingue Coba : 8341-0238	Croinor	2021
---	--	----------------	-------------

Digue (bassin d'eau de mine, halde à stériles, parc à résidus, zone d'épanchement)

Décrire - Position et hauteur / Composition - Déversoir / Tour de décantation - Commentaires	Un bassin de polissage serait situé au nord de la fosse Est, et il a été observé sur les images prises avec le drone, cependant les digues n'ont pas été inspectées.
--	--

Drainage du site et réseau hydrique

Décrire : - Canaux - Barrage de castors - Ponceaux - Commentaires	Le site est situé sur un terrain relativement plat, et le drainage se fait soit vers les fosses, soit vers les terrains marécageux qui entourent le site. Aucun système de drainage ne semble avoir été aménagé sur le site.
--	---

Infrastructures

Décrire : - Bâtiments - Fondations - Clôture entourant le site	Il y a quelques fondations qui sont toujours apparentes sur le site. Un inventaire devra être fait lors de la prochaine inspection.
--	---

Matière dangereuse

Remarques 2021	Je n'ai observé aucune trace de matière dangereuse comme des huiles, des graisses ou des hydrocarbures. Entre l'inspection du 20 mai et du 26 juillet, des déchets ont été récupérés sur le site, mais quelques débris encore présents devront être récupérés
----------------	--

Ministère des Ressources naturelles Québec Direction de la restauration des sites miniers	Fiche d'inspection des sites miniers Région 08 : Abitibi-Témiscamingue Coba : 8341-0238	Croinor	2021
---	--	----------------	-------------

Ouverture minière (puits, fosse, chantier ouvert, cheminée, rampe, etc.)	
Type	Fosse ouest
Photographies	 Photographie CROI_2012-09-10-005 - Fosse ouest vue de la halde à stériles ouest.
Coordonnées GPS UTM nad 83	349475 Est 5330577 Nord
Sécurisation	Berne
Commentaire	Lors de l'inspection du 26 juillet 2021, la berme ceinturant la fosse n'était pas complète

Ministère des Ressources naturelles Québec Direction de la restauration des sites miniers	Fiche d'inspection des sites miniers Région 08 : Abitibi-Témiscamingue Coba : 8341-0238	Croinor	2021
---	--	----------------	-------------

Ouverture minière (puits, fosse, chantier ouvert, cheminée, rampe, etc.)	
Type	fosse Est
Photographies	 Photographie CROI_2012-09-10-008 - Fosse Est en regardant vers le sud.
Coordonnées GPS UTM nad 83	349871 Est 5330378 Nord
Sécurisation	Berne
Commentaire	Lors de l'inspection du 26 juillet 2021, la berme ceinturant la fosse n'était pas complète

Ministère des Ressources naturelles Québec Direction de la restauration des sites miniers	Fiche d'inspection des sites miniers Région 08 : Abitibi-Témiscamingue Coba : 8341-0238	Croinor	2021
---	--	----------------	-------------

Ouverture minière (puits, fosse, chantier ouvert, cheminée, rampe, etc.)		
Type	rampe	puits
Photographies	 Photographie 2021-05-20_CROI-014 Portail remblayé de la rampe	 Photographie 2021-07-26_CROI-008 UTM NAD 83 : 349747 Est / 5330491 Nord Dalle de béton sur le puits
Coordonnées GPS	349617 Est 5330338 Nord	349745 Est 5330493 Nord
Sécurisation	remblayage	dalle
Commentaire	Sécuritaire	Sécuritaire

Carte de localisation des photographies 2021



Ministère des Ressources naturelles Québec Direction de la restauration des sites miniers	Fiche d'inspection des sites miniers Région 08 : Abitibi-Témiscamingue Coba : 8341-0238	Croinor	2021
---	--	----------------	-------------

Travaux réalisés
Le détenteur poursuit ses travaux pour se conformer à son plan de restauration

Travaux à réaliser (priorité)	
Remarques 2021	Un plan de restauration a été déposé pour ce site et le chargé de projet suivra le dossier. Au besoin les inspecteurs de la DRSM pourront prêter assistance au département de l'actif.

Remarques spécifiques

Original signé

Stéphan Grenier
Superviseur inspection
2022-05-30



Photographie CROI_2012-09-10-004 - Halde à stériles ouest.



Photographie 2021-07-26_CROI-001 - UTM NAD 83 : 349548 Est / 5330286 Nord
La majorité des déchets présents près de la fondation et qui avaient été observés plus tôt cet été ont été récupérés.



Photographie 2021-07-26_CROI-003 - Fondation du garage qui était présent à l'entrée du site
UTM NAD 83 : 349558 Est / 5330294 Nord



Photographie 2021-07-26_CROI-004 – Quelques accès ont été barrés par des monticules de pierres, mais l'accès aux fosses est encore possible
UTM NAD 83 : 349379 Est / 5330511 Nord



Photographie 2021-07-26_CROI-002
Sur la fondation du garage, on retrouve encore quelques débris qui devront être
récupérés
UTM NAD 83 : 349548 Est / 5330296 Nord



Photographie 2021-07-26_CROI-006
Accès à la fosse Ouest
UTM NAD 83 : 349391 Est / 5330635 Nord



Photographie 2021-07-26_CROI-007
Accès à la fosse Est
UTM NAD 83 : 349727 Est / 5330488 Nord



Photographie 2021-07-26_CROI-009
Bouchon de béton installé sur la dalle afin de la rendre sécuritaire
UTM NAD 83 : 349745 Est / 5330493 Nord



Photographie 2021-05-20_CROI-009

Une ouverture dans le puits, ce qui a nécessité l'installation d'un bouchon de béton.
UTM NAD 83 : 349745 Est / 5330493 Nord



Photographie 2021-07-26_CROI-010

UTM NAD 83 : 349749 Est / 5330487 Nord
Le côté Est de la fosse Est est accessible en véhicule